


CAN 总线接口步进电机驱动器

使用说明书

(57 型：7TCSM5710Q)

版本	说明
Ver1.00	建立文档
Ver1.01	传感器接口改变
Ver2.00	电源和总线接口定义改变
Ver2.01	增加变速通信协议
Ver2.02	增加软件设置相电流功能
Ver3.00	增加通信电气隔离、增加到位模式，型号从 7TCSM5710 更改为 7TCSM5710Q

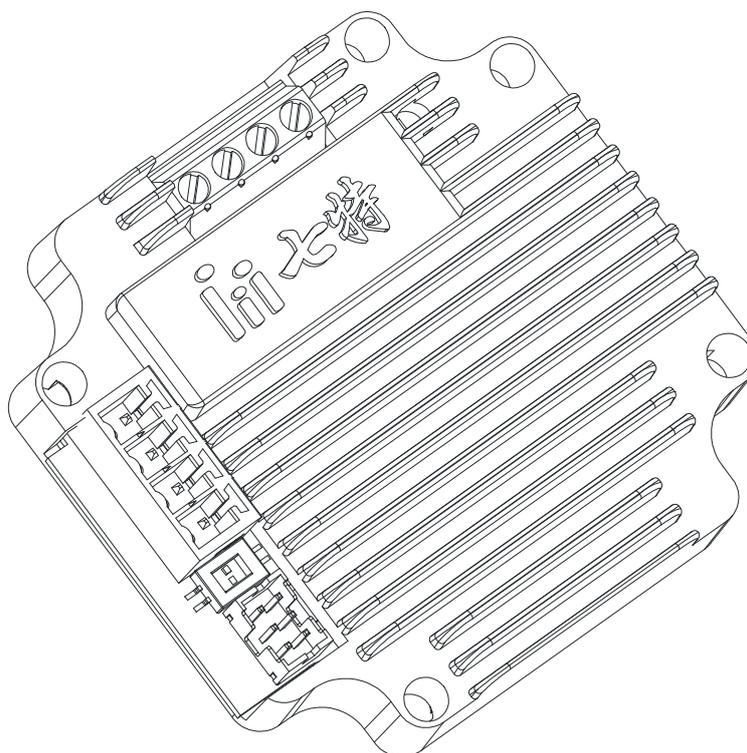



1. 产品特点

- ☆ S 加减速曲线，运行平稳，用户可更 S 曲线改参数
- ☆ 微型设计，安装便利，可与 57 步进电机一体化
- ☆ 网络集散控制，CAN2.0 组网
- ☆ 支持定位模式、正反转模式、速度模式、到位模式
- ☆ 停止运行时自动减电流
- ☆ 电气接口简洁，且接线方便
- ☆ 零位准确，有复位时的零位脱落动作
- ☆ 限位，碰到限位信号自动停止,电平触发和边沿触发到位
- ☆ 提供计算机调试软件、DLL 和嵌入式源代码，方便调试和二次开发

2. 产品参数

表一：产品参数

产品参数	产品可更改运行参数	
外观尺寸	56mm×56mm×16.5mm	可设置 电机相电流
相电流	2A-4.5A 连续可调	可设置 细分 1/2/4/8/16/32/64/128
工作电压	DC12V-36V	可设置 运动模式
步进细分	1/2/4/8/16/32/64/128	可设置 加速系数、启动速度和最大速度
步进频率	20Hz-20KHz 可调	可设置 电机空闲脱机
零位电气	PNP 和推挽 (0-24V)	可设置 复位光电开关脱落步数
限位电气	TTL/NPN	可设置 电机方向
CAN 接口	CAN2.0A	可设置 复位、限位触发有效电平
存储温度	-20°~85°	可设置最大步数(找零位开关的最多步数)
保护电路	过热、过流、过载、电源反接	可设置 CAN.ID
通信保护	电气隔离、TVS、防雷	

3. 电气接口

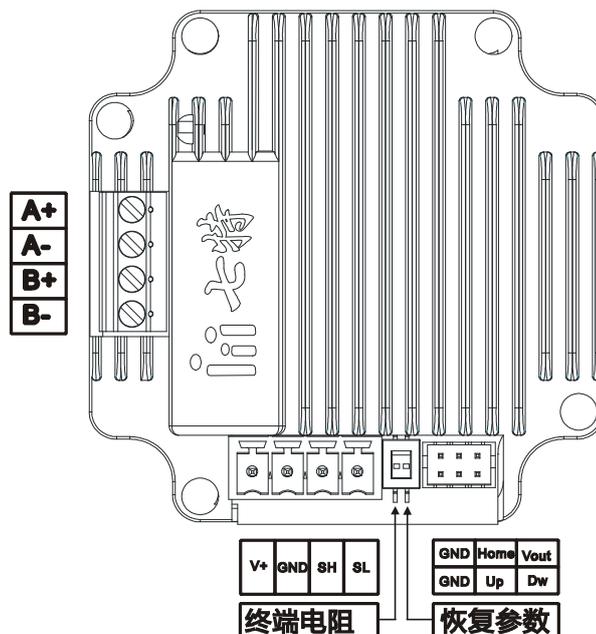


图 1: 步进一体机电气接口图

表 2: 用户接口定义说明

插座: KF2EDG-3.81	V+	电源输入 DC11V-DC32V
	GND	电源 GND
	SH	总线级联信号 CAN-H
	SL	总线级联信号 CAN-L

表 3: 传感器接口定义说明

传感器插座:PHD-2×3	Vout	默认 Vout=V+;可定制选择 Vout= 5V@30mA
	Home	零位开关输入端, PNP 型, 支持 0-24V。推荐接光电开关
	UP	TTL 电平(0-5V)、NPN 信号、机械开关 定位、正反转、速度模式下: 正反向限位信号 到位模式下: 正反向或者反方向的到位信号
	DW	TTL 电平(0-5V)、NPN 信号、机械开关 定位、正反转、速度模式下: 反反向限位信号 到位模式下: 正反向或者反方向的到位信号
	GND	电源 GND, 与输入电源同一个 GND

表 4: 电机线接口

插座: kf128-3.81	A+	接步进电机的 A 相线圈的 A+。实际也可接 A-, 电机方向会反置
	A-	接步进电机的 A 相线圈的 A-。实际也可接 A+, 电机方向会反置
	B+	接步进电机的 B 相线圈的 B+。实际也可接 B-, 电机方向会反置
	B-	接步进电机的 B 相线圈的 B-。实际也可接 B+, 电机方向会反置

4. 典型使用及接线图

4.1 典型组网

☆ CAN 总线与计算机网关（以太网、USB、RS232 等转 CAN）连接使用

☆ CAN 总线与嵌入式控制器连接使用

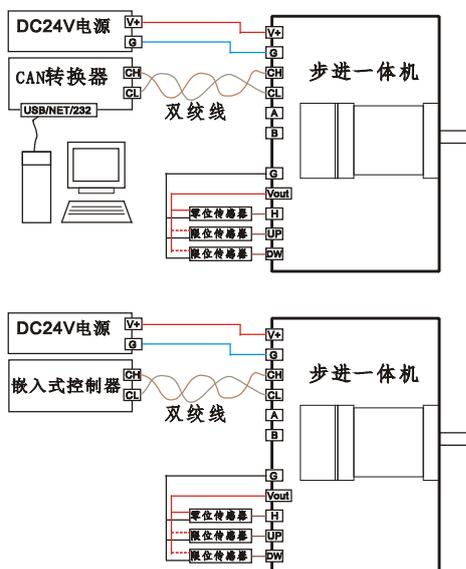


图 2: CAN 总线接线图

4.2 传感器接口典型接线图

推荐使用一个光电开关（输出 PNP 型、或者推挽输出）用于做精准的参考零位，两个限位用限位开关（行程开关、微动开关）等机械开关。如图 3、4。

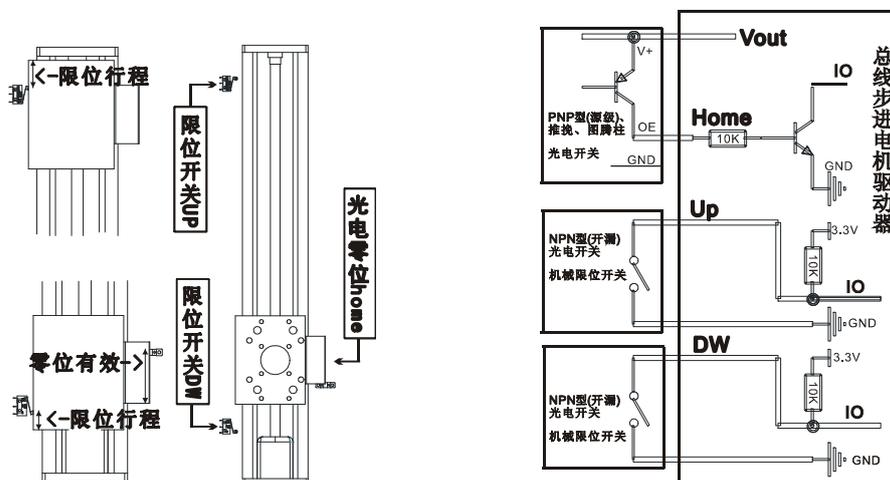


图 3: 传感器安装位置参考

图 4: 传感器接口参考接线图

在定位模式下，两个限位开关为可选，零位光电开关是必选项。

5. 运行及工作模式说明

5.1 步进一体机(步进电机、驱动、控制三合一)工作模式

工作模式：定位模式、正反转模式、速度模式、到位模式。不同的工作模式不需设置，步进一体机根据用户发送不同指令，自动切换到对应的工作模式。

步进一体机运行位置数据值变大方向，定义为步进一体机的正方向；步进一体机运行位置数据值变小方向定义为步进一体机的反方向。步进一体机运行方向可软件设定，而应对零位传感器安装在不同位置。

5.2 定位模式

定位模式：定位模式包含复位和定位。用户的机械行程，映射成一个单轴的坐标。通过标度变换，可以将用户的机械行程单位映射为一个有起点和终点的步数坐标。

复位(找零，找 home)：及找机械零点位置。复位需要一个外部零位传感器安装在机械机构上，配合步进一体机共同完成。

执行复位时，零位传感器信号是无效状态，见图 5 所示。步进一体机反方向运行找零最大步数，在运行小于找零最大步数的过程中，检测到零位传感器信号，完成复位。如果步进一体机反转找零最大步数后，没有检测到零位传感器信号则停止运行，给出找零错误的报警信号。CAN 接口可读取，同时 CAN 接口会主动返回报警信号。

执行复位时，零位传感器信号是有效状态，见图 6 所示。步进一体机正方向运行开关脱落步数，然后读取零位传感器信号。如果零位传感器信号无效状态，步进一体机则反转复位；如果零位传感器信号还是有效状态，则给出找零错误的报警信号。CAN 接口可读取，同时 CAN 接口会主动返回报警信号。因此，通过调试后，将开关脱落步数设置成稍大于零位传感器有效信号的行程步数值。

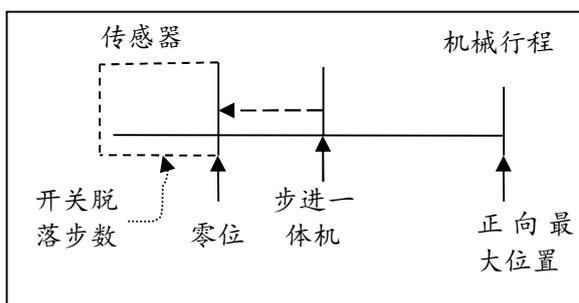


图 5：复位时，零位信号无效

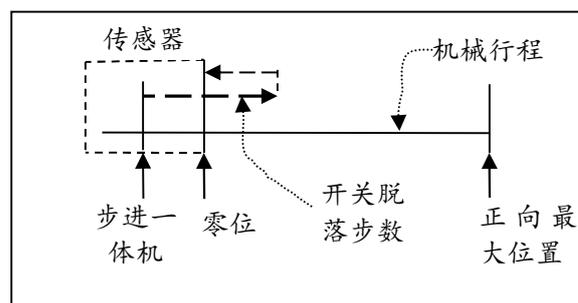


图 6：复位时，零位信号有效

每次重新上电后，都需要一次复位操作。零位传感器的步进一体机反方向末端位置，需要覆盖用户有效的机械结构行程

定位：复位正确后才可定位。复位完成后，机械机构处于机械零位的位置。通过通信接口发送步进一体机需要去的步数坐标(目标位置)，步进一体机会根据当前位置自动计算运行方向和步数。步进一体机接收到新的定位指令，如果此时还没有完成上一次的定位指令，



则将新指令的目标位置作为最终的目标位置，不再关心上一次指令的目标位置。

步进一体机在定位的过程中，还没有达到目标位置时，正方向运行碰到了 UP 限位开关或者反方向运行碰到负 DW 限位开关，步进一体机则减速停止并给出报警信号。CAN 接口可读取，同时 CAN 接口会主动返回报警信号。此时，系统硬件可能出错，需要用户的系统报警并检修处理，步进一体机不响应定位指令。

步进一体机工作在定位模式时，可以执行变速命令。接收到变速指令后，如果此时没有运行到目标位置，则自动通过加减速调整到最新速度；如果此时是在目标位置，在新的目标位置指令后，则按设置的最新速度运行。

5.3 正反转模式

正反转模式下，步进一体机不需要零位的传感器，限位传感器可选。正反转模式下，步进一体机的位置值仅能作为参考。步进一体机在接受到正传指令，则在当前位置正方向运行指定的步数。步进一体机在接受到反传指令，则在当前位置正方向运行指定的步数。步进一体机，在正反转模式下，正方向运行碰到了 UP 限位开关或者反方向运行碰到负 DW 限位开关，步进一体机则减速停止并给出报警信号。CAN 接口可读取，同时 CAN 接口会主动返回报警信号。

正反转模式下，步进一体机碰到限位信号停止后，可以继续再执行正反转指令。再继续执行新的指令时，如果对应的限位信号还存在，虽执行指令，步进一体机因限位信号的存在而不会动作。

举例，步进一体机正方向运行碰到 UP 信号后，给出报警信号。当再接收到正方向运行指令，此时如果限位信号存在，步进一体机不动作，此时如果限位信号不存在，则可继续执行正方向运行指令；当再接收到反方向运行指令，则直接反方向运行。在定位模式下，这两种情况，步进一体机都不动作。

5.4 速度模式

速度模式下，步进一体机不需要零位的传感器，限位传感器可选。速度模式和正反转模式基本一样。正反转模式下，当正传步数为 0 时，步进一体机会一直正传下去，自动切换成为速度模式下的正传；当反传步数为 0 时，步进一体机会一直反传下去，自动切换成为速度模式下的反传。速度模式下，正传碰到 UP 信号和反转碰到 DW 信号，步进一体机则减速停止并给出报警信号。CAN 接口可读取，同时 CAN 接口会主动返回报警信号。

5.5 到位模式

在定位模式、正反转模式、速度模式下，步进一体机的 UP 为正传的限位信号，DW 信号为反转的限位信号。发送定位到位、正反转到位指令后，UP 信号和 DW 信号自动切换成到位信号，不做限位信号用。

5.6 调试步骤(供参考)

第一步：接好电源和通信线后，使用调试软件或者自发指令，发送给步进一体机（不带机械负载）正传一个步数，查看电机是否转动，转动为正常。

第二步：调试电机方向。步进一体机接入机械机构，发送速度模式的正传步数，步数值先为一个小值，避免机械结构碰撞。查看零位开关是否在反转方向末端，方向相反则设置步进一体机的方向反置。查看机械结构是否能动起来，如果动不起来，则将一体机的速度设小（小于等于 200Rpm）避免扭矩不够。

第三步：调试零位传感器信号。如果需要一体机工作在定位模式下，则接上零位传感器，保证复位速度小于等于 200rpm，发送步进一体机复位指令，此时注意随时可断驱动器电源，以免出现参数不对而碰撞机械机构。发送复位指令后，人为遮挡或者模拟零位信号有效的动作（比如槽型光电开关可以用纸片挡住槽），看步进一体机是否停下。通过通信接口读取电机状态为复位正确的状态，即空闲状态。如果不能停下，检查线路、光电开关的信号匹配和逻辑状态是否需要反置。人为遮挡或者模拟零位信号有效后，让机械机构自动完成复位功能。此处可能因为找零最大步数步进一体机的参数不合理，需要多次执行复位指令。

第四步：初步调试运行速度。发送速度模式下的正转反命令，正反转的步数由小变大，调试其速度对应是否能将机械机构运行起来，大概运行顺畅即可。可初步调试出，复位所需要的找零最大步数、开关脱落步数。

第五步：调试限位信号。在有限位开关信号情况下，发送速度模式下的正反转指令，人为遮挡或者模拟限位信号有效的动作，看步进一体机是否停下。通过通信接口读取电机状态是否为警报信号。如果不能停下，检查线路、光电开关的信号匹配和逻辑状态是否需要反置。

第六步，重新多次调整步进一体机参数，包括细分、加速步数、加速系数、找零速度、运行速度、找零最大步数、光电开关脱落步数等。

5.7 步进一体机参数说明

CAN-ID: 步进一体机可同时或者用其中之一的通信接口，CAN 通信接口为总线并联系统，并联总线的 ID 需要不同

细分: 控制步进电机的线圈 A 和 B，将 A 和 B 线圈分别给不同电流，则能将步进电机输出轴矢量合力在步进电机步距角的一个夹角，最终实现一个步距角分几步走完，多少步走完一个步距角则为多少细分。理论上细分可以是任意数值，实际有限制。约定，一个脉冲走一步。如果步进电机步距角是 1.8 度，如果不细分下，200 步步进电机转动一圈；如果细分，步进电机转动一圈，需要走的步数为 $200 \times \text{细分}$ 。

限位开关信号极性: 限位传感器漏极有效下为低电平，无效为悬空状态。限位开关常规低电平触发有效，特殊情况可设置为低电平为无效。设置方法详细见表 M02。

零位开关信号极性：零位传感器漏极有效下为高电平，无效为悬空状态。零位开关常规高电平触发有效，特殊情况可设置为高电平为无效。设置方法详细见表 M02。

找零速度：同时也是启动速度，对应启动速度周期(单位 us)，周期值越大，速度越慢，周期值越小，速度越快。对应的 $\text{rpm} = 300000 / (\text{周期值} * \text{细分})$ 。

运行速度：对应运行速度周期(单位 us)，周期值越大，速度越慢，周期值越小，速度越快。对应的 $\text{rpm} = 300000 / (\text{周期值} * \text{细分})$ 。已值 Rpm，对应的周期值 = $300000 / (\text{Rpm} * \text{细分})$ 。

加速步数、加速系数：

电机运行过程（除找零时）的启动和停止有 S 曲线的加速和减速。加速曲线如图 7

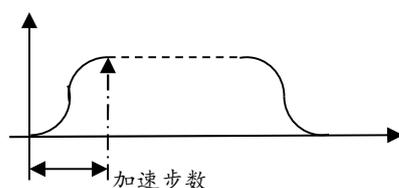


图 7：S 加速曲线

S 曲线参数：

启动速度脉冲周期(PlusStartTime) [单位 us]

运行速度对应脉冲周期(PlusConstantTime) [单位 us]

加速步数(AccSteps)

加速系数(AccCof)

根据实际负载，初次使用时，调整 S 曲线参数的启动速度脉冲周期，运行速度对应脉冲周期，加速系数。

※注意※：

S 曲线参数需要满足一定条件，否则启动后速度和设置速度会不一致。(exp: 自然对数 e 的 x 次方，log: e 为底的对数)

$\text{PlusStartTime} - \text{PlusConstantTime} < (\exp(\text{AccSteps} * \text{AccCof} / 2) + 1) * 0.95$ 或者

$\text{AccSteps} > \log((\text{PlusStartTime} - \text{PlusConstantTime}) / 0.95 - 1) * 2 / \text{AccCof}$ 或者

$\text{AccCof} > \log((\text{PlusStartTime} - \text{PlusConstantTime}) / 0.95 - 1) * 2 / \text{AccSteps}$

加速时间： $(\text{PlusStartTime} + \text{PlusConstantTime}) * \text{加速步数} * 0.5 [\text{us}]$

加速系数：数值越小启动越缓慢，能启动更重负载或者能让负载加速到更快速度；同时启动时间变长。

加速步数：数值越大启动越缓慢，能启动更重负载或者能让负载加速到更快速度；同时启动时间变长。



电机状态、硬件配置： 详见表 M01, M02

表 M01: 电机状态

数值	说明
0xff	开机未定义状态。当不是 0xff 时，各 bit 位表示不同意思
Bit[2:0]	0x0: 空闲状态，不属于警报状态 0x1-7: 运行状态，不属于警报状态
Bit[3]	1: 在复位中; 0: 不在复位中
Bit[7:4]	0x1: 复位状态出错，零位开关未检测，警报状态 0x6: 正转时触发 Up 开关 0x7: 反转时触发 Down 开关

表 M02: 硬件配置

数值	说明(默认值:0x00)
Bit0	Up 开关逻辑配置。0: 低电平触发; 1: 高电平触发
Bit1	Dw 开关逻辑配置。0: 低电平触发; 1: 高电平触发
Bit2-3	备用
Bit4	空闲锁机。0: 电机状态空闲锁机; 1: 电机状态空闲不锁机
Bit5	备用
Bit6	零位信号逻辑配置。0: 高电平触发; 1: 低电平触发
Bit7	电机方向反置

6. CAN 总线控制命令说明

6.1 CAN 总线数据帧说明

CAN 总线协议为 CAN2.0A，波特率 125K。驱动器的地址为:0x0C1~0x0ff，共 63 个地址，默认为 0xC1。推荐个数小于等于 20 个,通过通信修改地址。

表 5: CAN 总线硬件帧结构(辅助信息忽略)

CAN.ID-OBJ (地址帧)	辅助帧	8 字节数据(数据帧)
------------------	-----	-------------

CAN 总线上挂着的设备，都有一个自己的设备地址，称为“本机 CAN.ID”。下述用 CAN.ID 表示。表 5 中的 CAN.ID-OBJ: 目标 CAN 设备地址,这是硬件帧结构，在 CAN2.0A 中是 11bits 位。在 CAN 总线上挂着的设备，某个设备(CAN.ID)发送一帧硬件 CAN 信息，发给谁呢？就是发给总线上挂着的设备中的地址为 CAN.ID= CAN.ID-OBJ 的 CAN 设备。

6.2 数据帧(8 字节)说明

8 字节数据(数据帧)分为四部分，表 6 所示的“CAN.ID-OBJ”同表 5。8 字节数据(数据帧)，分段重新自定义，为软件协议帧。

表 6: CAN 总线数据帧结构

CAN.ID-OBJ	8 字节数据(数据帧) [64bits]			
	CAN.ID	功能码类型	功能码	数据码

CAN.ID: 发送数据的 CAN 设备本机的 CAN 地址。举例，CAN 主控制器或者 CAN 网关（假设 CAN.ID=0x01）发送 CAN 帧给 CAN 总线步进一体机(地址为 0xC1)，则 CAN.ID-OBJ=0xC1，CAN.ID=0x01；步进一体机(地址为 0xC1)发送 CAN 帧给 CAN 主控制器或者 CAN 网关（假设 CAN.ID=0x01），则 CAN.ID-OBJ=0x01，CAN.ID=0xC1。

功能码类型: CAN 总线系统中，每个 CAN 设备均可主动发送数据，但是在使用中，一般定义 CAN 主控制器或者 CAN 网关为主机(简称:CAN 主控)，CAN 总线步进一体机和其它 CAN 设备为从机(简称:CAN 从机)。CAN 主控发送给 CAN 从机，功能码类型一般取值 0x01，详细值见表 7。CAN 从机发送给 CAN 主控，无论是 CAN 从机应答 CAN 主机还是 CAN 从机主动发送数据给 CAN 主控，功能码类型一般取值 0x02，其它值详细见表 7（比如 CAN 从机对应的步进一体机不支持 CAN 主机发送来的命令,功能码类型值取 0x05）。

功能码: 也即指令码，不同的功能码，完成不同的任务。详细见 7.3，命令码(功能码)及参数说明。

数据码: 数据码总共 5 个字节。根据不同的命令码，对应不一样含义，配合功能码完成一些参数的读取、动作的完成。

表 7: CAN 总线数据帧结构

字节	说明				软件码
0	本机 CAN 总线地址(11bits)的高 8bits				CAN.ID
1	Bit[7-5]: 本机 CAN 总线地址(11bits)的低 3bits Bit[4-0]: 数据帧序列,当 Bit[4-0]=0 为一个命令最后一帧数据:一般设置为 0。				
2	Bit[7:5]: 命令码(功能码)类型 0x00 广播命令(不需要返回) 0x01 请求命令(需要返回) 0x02 请求命令的正确返回 0x03 请求命令的不正确返回 0x05 无此命令码 0x06 命令参数错误				功能码 类型
	Bit[4:0]: 命令码(功能码), 详细见命令码(功能码)说明表				功能码
	字符型	半字型	字型	浮点型	数据码说明: 在传输不同参数时, 用的数据类型不一 致。
3	char[0]	ShortDate[0]	IntDate 小端模式	FloatDate	
4	char[1]	小端模式		小端模式	
5	char[2]	ShortDate[1]			
6	char[3]	小端模式			
7	char[4]	字节: ByteData			

6.3 命令码(功能码)及参数说明

命令码 0x00: 通信测试命令

命令码	CAN 总线说明
0x00	<p>通信测试命令, CAN 主控发送给 CAN 从机时:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x00 ●命令码类型: 0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码: 任意值 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时, 数据帧格式:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x00 ●命令码类型: 0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回为“字型”。IntDate 表示当前步数, ByteData 表示电机状态。电机状态详见表 20

命令码 0x01: 电机复位

命令码	CAN 总线说明
0x01	<p>电机复位(电机定位模式), CAN 主控发送给 CAN 从机时:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x01 ●命令码类型: 0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码 ByteData = 1, IntDate 忽略 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时, 数据帧格式:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x01 ●命令码类型: 0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回为“字型”。IntDate 表示当前步数, ByteData 表示电机状态。



命令码 0x02: 电机定位

命令码	CAN 总线说明
0x02	<p>电机定位，数据码为“字型”。CAN 主控发送给 CAN 从机时：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x02 ●命令命类型：0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码（如下前提：步进一体机正确复位情况下） <ul style="list-style-type: none"> ->ByteData = 1, IntDate 为定位的步数坐标, 执行定位模式的定位功能。到达目标后，主动发送命令给 CAN 主控。正向运行碰到 UP 开关，停下警报。反向运行碰到 DW 开关，停下警报。 ->ByteData = 6, IntDate 为定位的步数坐标, 执行到位模式。碰到 UP 有效边沿信号停止，碰不到信号则运行到目标坐标位置。到达目标或者碰到 UP 停止后，主动发送命令给 CAN 主控。 ->ByteData = 7, IntDate 为定位的步数坐标, 执行到位模式。碰到 DW 有效边沿信号停止，碰不到信号则运行到目标坐标位置。到达目标或者碰到 DW 停止后，主动发送命令给 CAN 主控。 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时，数据帧格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x02 ●命令命类型：0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回为“字型”。IntDate 表示当前步数，ByteData 表示电机状态。

命令码 0x03: 电机正传

命令码	CAN 总线说明
0x03	<p>电机正传，数据码为“字型”。CAN 主控发送给 CAN 从机时：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x03 ●命令命类型：0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码 <ul style="list-style-type: none"> ->ByteData= 3, 无论当前电机状态如何，在当前的位置正转 IntDate(IntDate!=0)步。步进一体机执行正反转模式的正转功能。到达目标后，主动发送命令给 CAN 主控。IntDate=0, 步进一体机执行速度模式下的正转。无论 IntDate 何值，正向运行碰到 UP 开关，停下警报。执行此命令一次后，步进一体机状态强制变为“正确复位”，但此时的步数值和机械机构尺寸没有对应关系。 ->ByteData = 6, 步进一体机正确复位情况下，在当前的位置正传 IntDate，执行到位模式。碰到 UP 有效边沿信号停止，碰不到信号则运行到目标坐标位置。到达目标或者碰到 UP 停止后，主动发送命令给 CAN 主控。 ->ByteData = 7, 步进一体机正确复位情况下，在当前的位置正传 IntDate，，执行到位模式。碰到 DW 有效边沿信号停止，碰不到信号则运行到目标坐标位置。到达目标或者碰到 DW 停止后，主动发送命令给 CAN 主控。 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时，数据帧格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x03 ●命令命类型：0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回为“字型”。IntDate 表示当前步数，ByteData 表示电机状态。



命令码 0x04: 电机正传

命令码	CAN 总线说明
0x04	<p>电机正传，数据码为“字型”。CAN 主控发送给 CAN 从机时：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x04 ●命令命类型：0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码 <ul style="list-style-type: none"> ->ByteData= 3, 无论当前电机状态如何，在当前的位置反转 IntDate(IntDate!=0)步。步进一体机执行正反转模式的反转动传功能。到达目标后，主动发送命令给 CAN 主控。IntDate=0, 步进一体机执行速度模式下的反转。无论 IntDate 何值，正向运行碰到 DW 开关，停下警报。执行此命令一次后，步进一体机状态强制变为“正确复位”，但此时的步数值和机械机构尺寸没有对应关系。 ->ByteData = 6, 步进一体机正确复位情况下，在当前的位置反转 IntDate, 执行到位模式。碰到 UP 有效边沿信号停止，碰不到信号则运行到目标坐标位置。到达目标或者碰到 UP 停止后，主动发送命令给 CAN 主控。 ->ByteData = 7, 步进一体机正确复位情况下，在当前的位置反转 IntDate, 执行到位模式。碰到 DW 有效边沿信号停止，碰不到信号则运行到目标坐标位置。到达目标或者碰到 DW 停止后，主动发送命令给 CAN 主控。 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时，数据帧格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x04 ●命令命类型：0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回为“字型”。IntDate 表示当前步数，ByteData 表示电机状态。

命令码 0x05: 电机停止

命令码	CAN 总线说明
0x05	<p>电机停止当前的运行(速度模式、定位模式、正反转模式、到位模式), CAN 主控发送给 CAN 从机时：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x05 ●命令命类型：0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码 <ul style="list-style-type: none"> ->ByteData= 1: 减速停止 ->ByteData= 2: 立即停止 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时，数据帧格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码：0x05 ●命令命类型：0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回为“字型”。IntDate 表示当前步数，ByteData 表示电机状态。



命令码 0x06: 改变步进一体机当前速度

命令码	CAN 总线说明
0x06	<p>改变当前的电机速度, CAN 主控发送给 CAN 从机时:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x06 ●命令命类型: 0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码 <ul style="list-style-type: none"> ->ByteData= 0: 数据码为“浮点型”。 FloatDate 表示目标 Rpm(1.0-1000.0) ->ByteData= 1: 数据码为“字型”。 表示速度脉冲周期[us] <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时, 数据帧格式:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x06 ●命令命类型: 0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回: <ul style="list-style-type: none"> ByteData = 0, 数据码为“浮点型”, 实际执行的 Rpm。 ByteData = 1, 数据码为“字型”, 实际执行的脉冲周期值[us]。

命令码 0x13: 修改步进一体机参数

命令码	CAN 总线说明
0x13	<p>改变当前的电机速度, CAN 主控发送给 CAN 从机时:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x13 ●命令命类型: 0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码: 详见表 8 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时, 数据帧格式:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x13 ●命令命类型: 0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码返回: 详见表 8

命令码 0x14: 保存参数

命令码	CAN 总线说明
0x14	<p>改变当前的电机速度, CAN 主控发送给 CAN 从机时:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x14 ●命令命类型: 0x01, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码 <ul style="list-style-type: none"> ->ByteData=0: 将 0x13 命令改变的参数存于内部 FLASH。 <p>CAN 从机返回或者主动发送给 CAN 主控时, 数据帧格式:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●命令码: 0x14 ●命令命类型: 0x02, 详见表 7 的字节 2(Bit[7:5]) ●数据码: 忽略值

表 8: 0x13 的数据码

ByteData	说明(电机参数命令码 0x13)
0	字型; 设置加速步数, IntDate 为步数参数 [1~3000]
1	字型; 读取加速步数, IntDate 忽略
4	字型; 设置找零步数, IntDate 为步数参数 [1~0x7ffffff]
5	字型; 读取找零步数, IntDate 忽略
6	字型; 设置脱落步数, IntDate 为步数参数 [1~0x7ffffff]
7	字型; 读取脱落步数, IntDate 忽略
8	字型; 设置模块 CAN.ID, IntDate 为 ID [0xC1~0xff]
9	字型; 读取模块 ID, IntDate 忽略
10	字型; 设置细分, IntDate 为[1 2 4 8 16 32 64 128]
11	字型; 读取细分, IntDate 忽略
12	字型; 设置步进一体机的硬件参数, 详细见表
13	字型; 读取进一体机的硬件参数, IntDate 忽略
14	字型; 设置运行速度周期, IntDate 为周期 us[20~5000]
15	字型; 读取运行速度冲周期, IntDate 忽略
16	字型; 设置找零速度脉冲周期, IntDate 为周期 us[200~5000]
17	字型; 读取找零速度脉冲周期, IntDate 忽略
18	浮点型; 设置加速系数
19	浮点型; 读取加速系数
22	浮点型; 设置运行电流 1.5-4.5
23	浮点型; 读取运行电流

表 13 所述: 设置参数时, CAN 主控发送给 CAN 从机的 IntData/FloatData 为设置的值, CAN 从机返回给 CAN 主控的为步进一体机的实际设置值; 读取参数时, CAN 主控发送给 CAN 从机的 IntData/FloatData 值忽略, CAN 从机返回给 CAN 主控的为步进一体机的当前值。

6.4 举例说明

CAN 主控发送正传 1000 步命令给步进一体机: 功能码 03、功能码类型 01、数据码前 4 字节=1000、数据码第 5 字节=3

表 9: CAN 主控发送正传 1000 步协议分解

CAN.ID-OBJ	8字节数据(数据帧)				
	CAN.ID(11Bits)		功能码类型	功能码	数据码
0xC1	0x001 (HEX)		0x01	0x03	1000 03
0xC1	00	0x20[b0010 0000]	0x23[b0010 0011]		0x000003E8(1000) 03
0xC1	00 20 23 E8 03 00 00 03				

步进一体机返回 CAN 主控: 功能码 03、功能码类型 03、数据码前 4 字节=1000、数据码第 5 字节=3



表 10: CAN 从机运行 1000 后的数据返回

CAN.ID-OBJ	8字节数据(数据帧)				
	CAN.ID(11Bits)	类型	功能码	数据码	
0x01	0x0C1[000 1100 0001]	0x02	0x03	xxxx xxxx	xx
0x01	0x18[000 1100 0] 0x20[b0010 0000]	0x43[b0100 0011]		xxxx xxxx	xx
0x01	18 20 43 xx xx xx xx[电机当前位置]		xx[电机状态]		




7. 包装

序号	数量	部件
1	1	CAN 接口 57 型步进电机驱动器 [7TCSM5710Q]
2	1	PH2.0-2×3P 带线
3	1	KF128-3.81-4P

附件一 控制器外形尺寸图

驱动器与 57 步进电机孔位、大小一致。

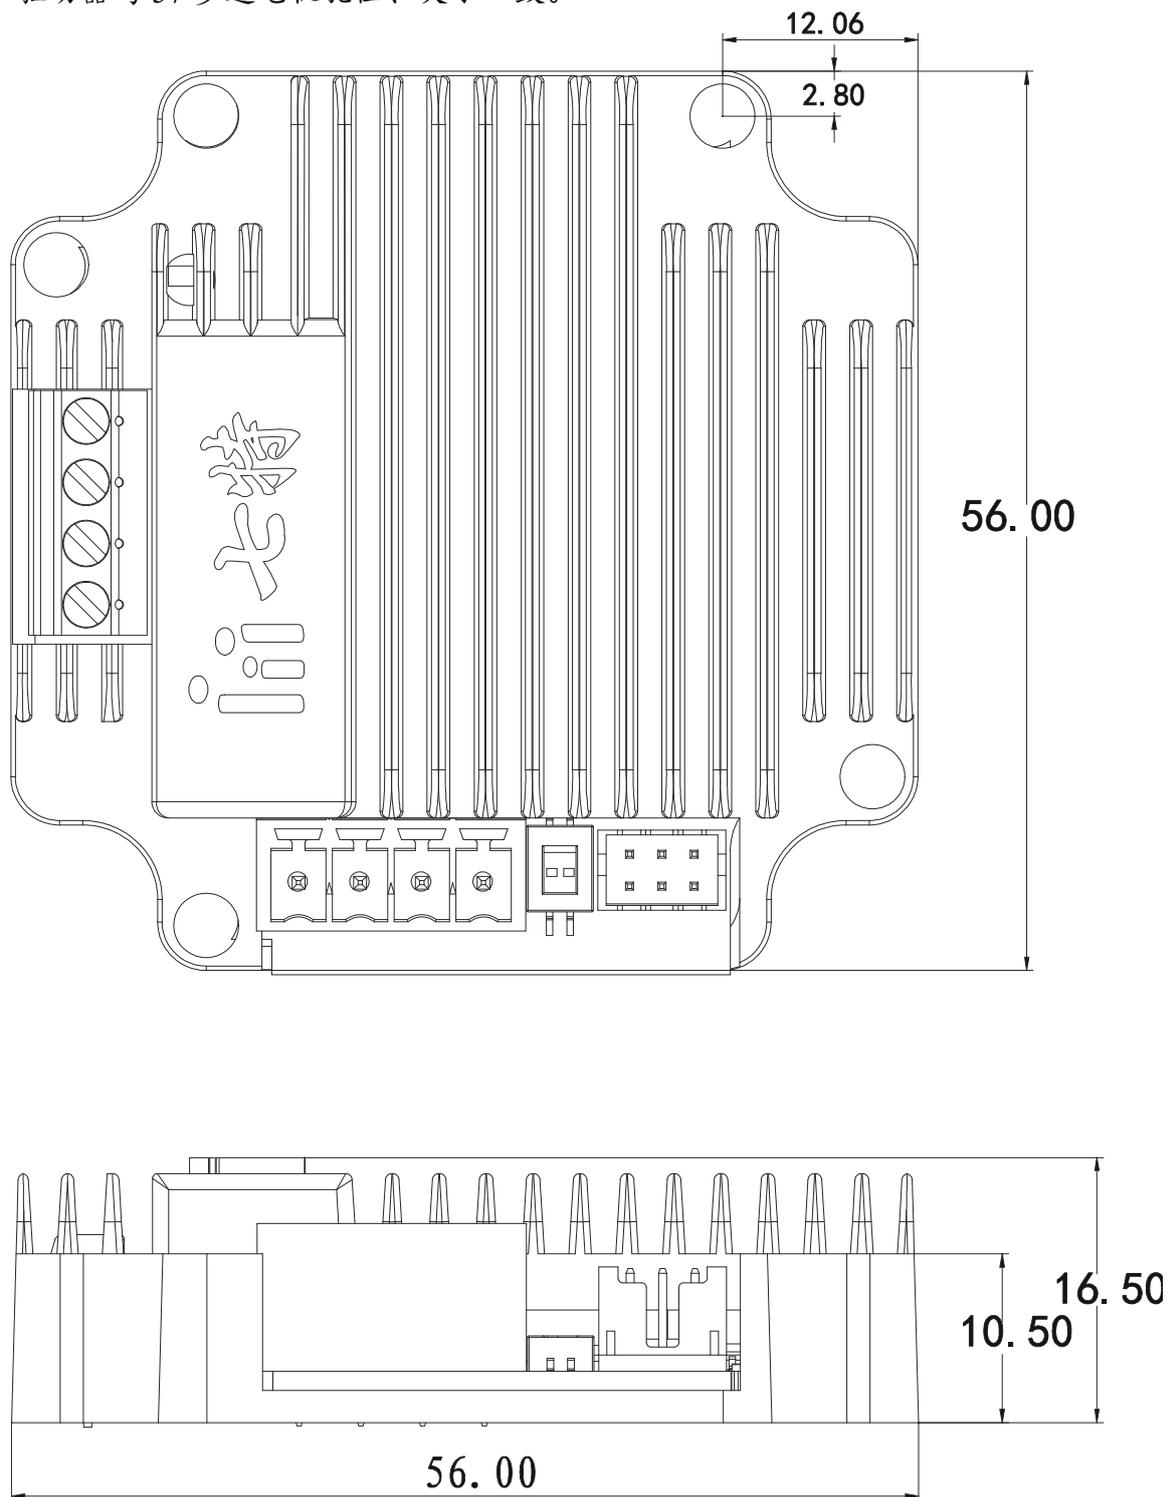

附件二 控制器安装示意图

控制器可以与 57 步进电机一体化安装。

与电机一体化安装时：建议保留步进电机 2 个螺丝。

